

Aufgrund der erweiterten Energieverwaltung bei Windows 8.1 treten Probleme mit meinem HomeMatic Funk-Konfigurationsadapter USB auf. Wie kann ich diese Probleme beheben?

Hinweis für den Betrieb des HomeMatic Funk-Konfigurationsadapter USB unter Windows 8.1

Microsoft hat bei Windows 8.1 eine erweiterte Energieverwaltung („Enhanced Power Management Enabled“) eingeführt. Aufgrund dieser erweiterten Energieverwaltung kann ein Problem mit dem HomeMatic Funk-Konfigurationsadapter USB auftreten. Die erweiterte Energieverwaltung trägt zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Verlängerung der Akkulaufzeit mobiler Computer bei. Wenn sich ein USB-Gerät als Eingabegerät (HID, Human Interface Device) identifiziert, aber nicht innerhalb einer bestimmten Zeitspanne auf Windows reagiert, dann versetzt Windows das Gerät in den Stand-by-modus. Dieses hat zur Folge, dass abhängig von der PC-Hardware der Funk-Konfigurationsadapter USB teilweise nicht ordnungsgemäß angesprochen werden kann.

Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte folgendem Link:


<http://support.microsoft.com/kb/2900614/de>

Dieses Verhalten können Sie wie folgt beheben:


- Öffnen Sie folgenden Ordner auf Ihrem Rechner:
Computer → Lokaler Datenträger → Programme (X86) → HomeMatic Firmware Update
- Starten Sie das Programm „EnhancedPowerManagementDisableTool.exe“
- Geben Sie die Seriennummer des USB Konfigurationsadapter ein und klicken Sie auf „Registrierungsschlüssel zur Deaktivierung generieren“.



- Legen Sie den Speicherort auf Ihrem PC fest, vergeben Sie einen Dateinamen vergeben und klicken Sie auf „Speichern“.

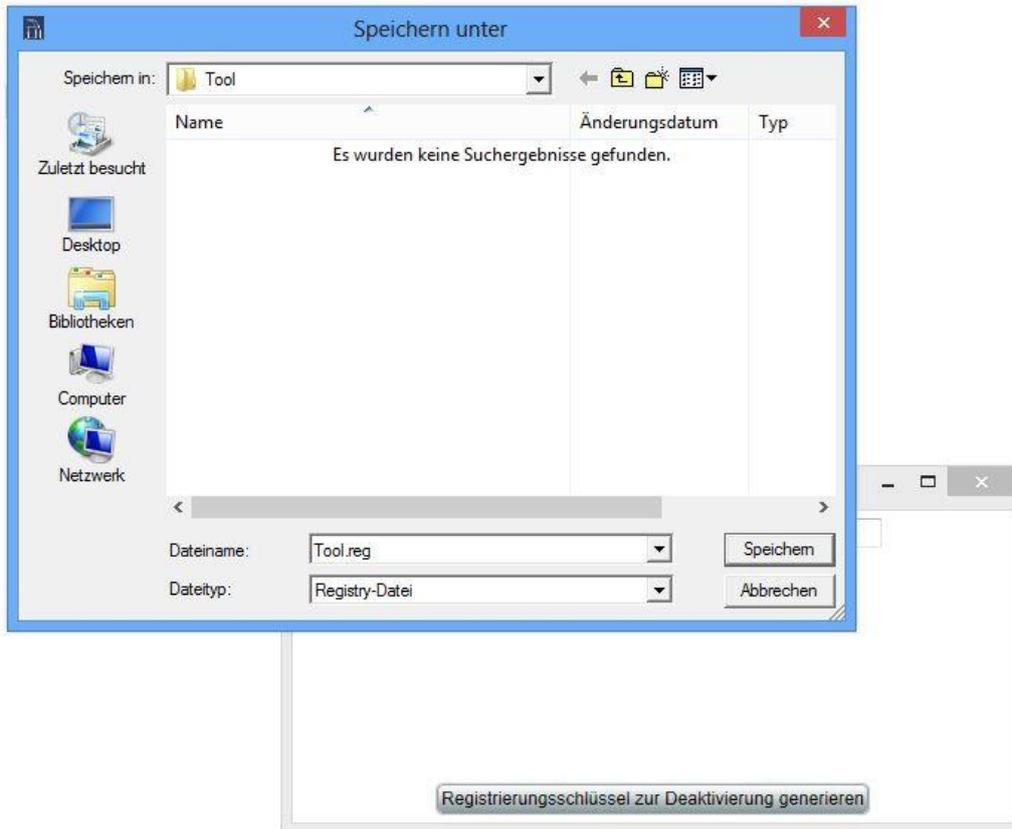

- Führen Sie die erstellte Datei mit einem Doppelklick aus. Dieses Tool erzeugt folgenden Schlüssel für die Registry:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1B1F&PID_C00F\JEQ0534546\Device Parameters] "EnhancedPowerManagementEnabled"=dword:00000000
- Bestätigen Sie die Windows Meldung mit „Ja“.
- Bestätigen Sie die Meldung vom Registrierungs-Editor mit „Ja“.

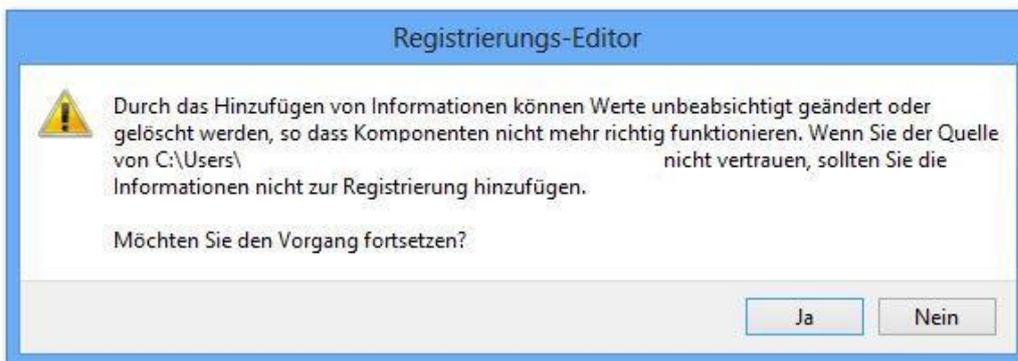

- Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Enhanced Power Management ist für den Funk-Konfigurationsadapter USB nun deaktiviert.

